



STARLINK | PERFORMANCE वेज माउंट

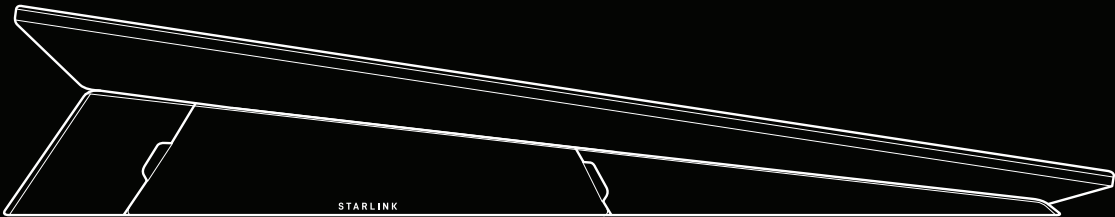

बॉक्स में क्या है

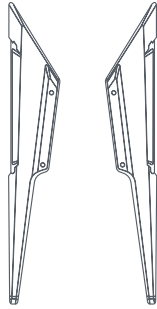

वेज माउंट



M6 मशीन स्कू
(8x)




M6 लॉक नट्स
(4x)



4 मिमी हेक्स की (key)
(1x)

सुझाए गए टूल

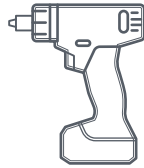

ड्रिल / इंपैक्ट ड्राइवर



7 मिमी (9/32")
ड्रिल बिट

 


रेंच
(2x)




सॉकेट
10 मिमी

71 मिमी
(2.8 इंच)




584 मिमी
(23 इंच)

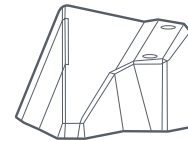

103 मिमी
(4.1 इंच)



119 मिमी
(4.7 इंच)

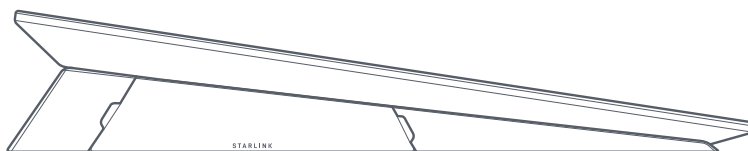

613 मिमी
(24.1 इंच)

1 | Starlink ऐप डाउनलोड करें


Starlink ऐप डाउनलोड करने के लिए, QR कोड स्कैन करें.

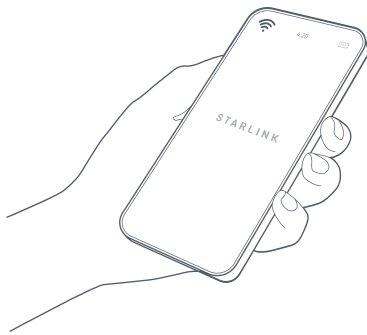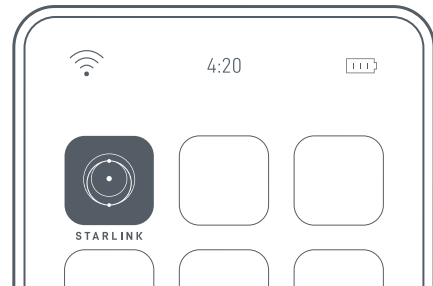

2 | Starlink केबल को प्लग इन करें


नारंगी नॉच से दर्शाए गए Starlink केबल के Performance कनेक्टर वाले सिरे को अलाइन करके उसे अपने Starlink में प्लग इन करें, फिर प्लग के सिरे को पकड़कर उसे डिश में सही ढंग से लगाएँ.

अगर Starlink केबल को निकालने की ज़रूरत है, तो कॉलर को घड़ी की सुइयों की उलटी दिशा में घुमाएँ और केबल को बाहर खींचकर उसे अपने Starlink से डिस्कनेक्ट करें.

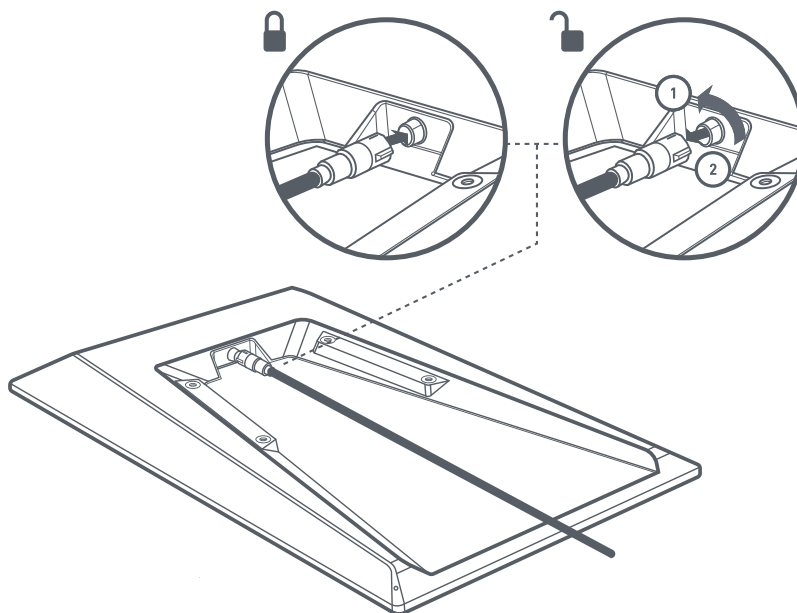


3 | कवर हटाएँ

वेज माउंट के किनारों से कवर हटाएँ.

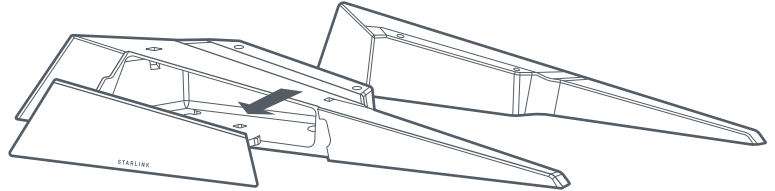




4 | माउंट को Starlink पर इंस्टॉल करें

वेज माउंट के हर आधे हिस्से को इस तरह अलाइन करें कि बोल्ट एक्सेस की ओपनिंग डिश के बाहर की तरफ़ हो. दिए गए 16 मिमी के सॉकेट हेड स्कू को माउंट में बने होल्स से निकालकर Starlink के पीछे की तरफ़ ले जाएँ. वेज माउंट को उसकी जगह पर लॉक करने के लिए, हेक्स की (key) का इस्तेमाल करके चारों स्कू टाइट करें. 4 कोनों में स्कू को तब तक टाइट करें, जब तक कि बोल्ट 9 Nm (6.6 lb-ft (पाउंड-फुट)) तक नहीं पहुँच जाते. पक्का कर लें कि माउंट Starlink के साथ अच्छी तरह अटैच हो गया है.

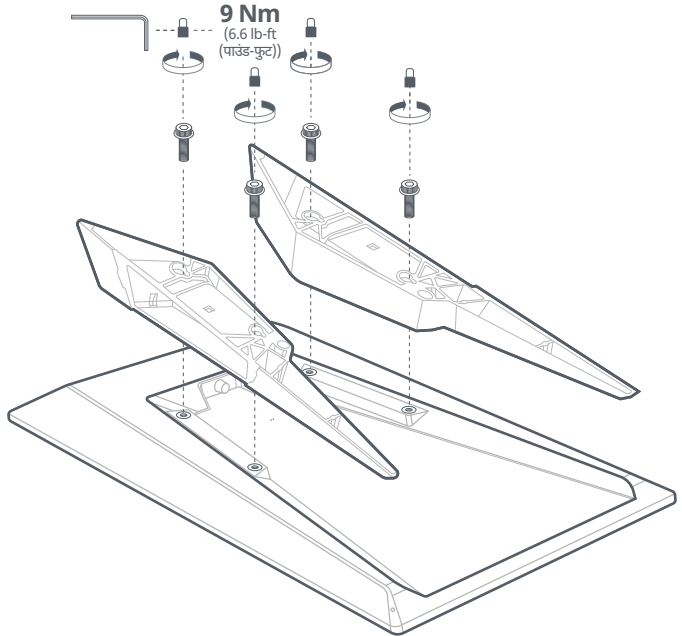

5 | माउंटिंग लोकेशन खोजें

ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स से कनेक्ट रहने के लिए, आपके Starlink को आसमान के स्पष्ट व्यू की ज़रूरत होती है। आपके Starlink और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन में रुकावट पैदा करने वाली चीज़ों की वजह से सर्विस में रुकावट आती है। अपने ऐप में मौजूद रुकावटों की जाँच करने वाले टूल का इस्तेमाल करके, पक्का करें कि आपने सही माउंटिंग लोकेशन चुनी है।

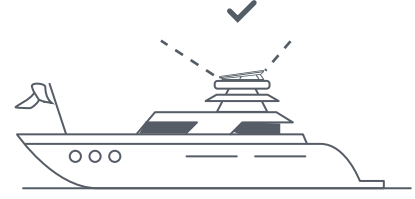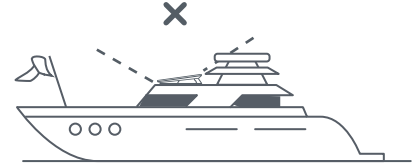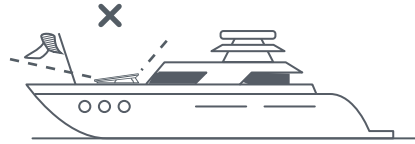


6 | पायलट होल ड्रिल करें

आसानी से फटाफट शुरू करने का तरीका बताने वाली गाइड पर दिए गए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके, तय की गई लोकेशन पर चार माउंटिंग होल ड्रिल करें।

7 मिमी (9/32 इंच) ड्रिल बिट से होल्स ड्रिल करें।


होल्स के चारों तरफ मौजूद खुरदुरी सतह को समतल बना लें और पक्का कर लें कि सतह पर कोई भी मलबा नहीं है।

साथ मिलने वाले मशीन स्कू 19 मिमी (0.75 इंच) मोटी माउंटिंग सतहों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

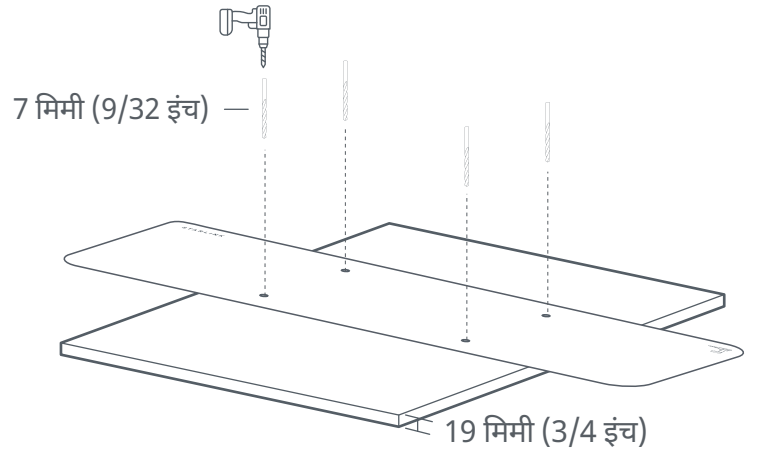

7 | स्कू इंस्टॉल करें

पहले ड्रिल किए गए 4 होल्स में 35 मिमी के मशीन स्कू इंस्टॉल करें. माउंटिंग सतह से बाहर निकलने वाले 4 स्कू के आखिर में M6 नट्स फ़िट करें. 10 मिमी के रेंच का इस्तेमाल करके, मशीन स्कू को 8 Nm (5.9 lb-ft (पाउंड-फुट)) तक टाइट करें.

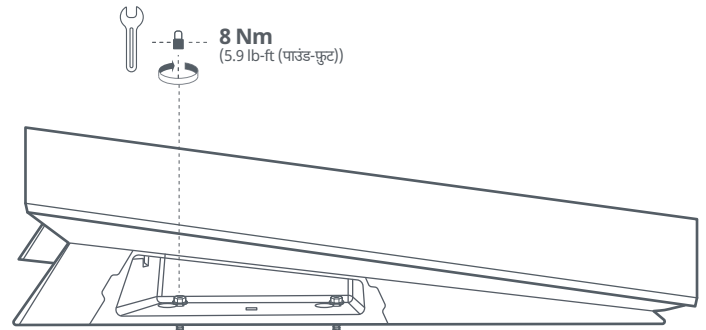

8 | कवर इंस्टॉल करें

वेज माउंट के सिरोँ पर कवर लगाकर माउंट को उसकी जगह पर अच्छी तरह फ़िक्स करें.

